

1. 问：我的P45主板有两个板载网卡。在系统中，我如何设置组合（Teaming）功能将两个板载网卡结合成拥有更高带宽的组合？


答：在设置组合（Teaming）功能之前，请确认您的交换机（或路由器）是否支持组合（IEEE 802.3ad Link Aggregation）功能。
(例如: D-Link DGS-3100...)

然后，请按照如下步骤设置“组合功能”……

1. 从主板的支持光盘安装 RtkTeaming 驱动程序 1.0.0.51 版本
(/驱动程序/组合/ RtkTeaming 1.0.0.51...)
(*安装组合驱动程序时，系统将显示如下提示信息。
请选择“Continue Anyway”(仍然继续)，继续安装驱动程序。)



2. 安装驱动程序之后，请打开程序里的“Teaming Utility”（组合程序）。
(开始 > 程序 > Realtek > Teaming Utility (组合程序) >...)
3. 点击“Teaming”（组合）选项并点击“Create Team”（创建组合）按钮。

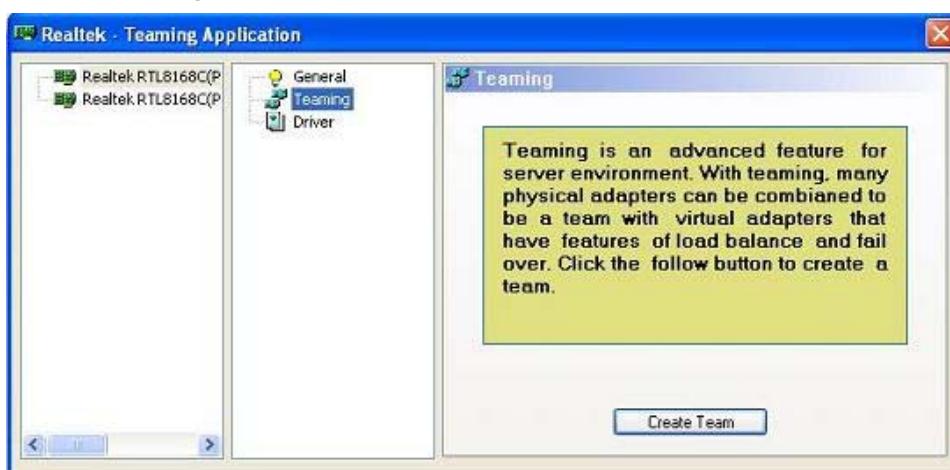

4. 键入组合名称并选择“Link Aggregation \ LACP (802.3ad)”进行设置。



5. 选择两个可用的板载网卡，然后点击“OK”（确定）按钮
(点击“OK”（确定）按钮之后，系统将显示如下提示信息。
请选择“Continue Anyway”（仍然继续）)



6. 完成上述设置之后，系统将自动创建新的本地连接
7. 重新启动系统
然后，您会发现新的本地连接的“速度”一项将显示为 2.0Gbps。



2. 问：我是939Dual-VSTA的用户。起初，在Vista下，我的板载声卡在安装驱动程序后正常运行。在升级至Vista service pack 1之后，我的板载声卡再也无法使用。你们可以帮助我吗？

答：请更新 C-Media audio driver 8.18.07_SPDIF 以解决这个问题。这个声卡驱动程序位于

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveDual-eSATA2&s=AM2>



3. 问：我在VIA芯片组主板上安装Terratec Cinergy C PCI电视卡或Technisat Cablestar HD2电视卡时，像4CoreDual-SATA2（PT880系列主板）或ALiveSATA2-GLAN这样的主板在BIOS开机自检之后，总会显示“PCI IRQ routing table error”（PCI中断请求分配表错误）信息，或者在BIOS开机自检时当机。有办法解决这个问题么？

答：由于VIA芯片组与Terratec Cinergy C PCI电视卡和Technisat Cablestar HD2电视卡的兼容性问题。

在VIA芯片组主板上，我们不推荐使用这类电视卡。不便之处，请您谅解。