

- 1. Q:** Όταν εγκατέστησα το Windows Update. KB2962409, η Fatal1ty θύρα για το mouse εφάρμοσε το polling rate πάνω από 125hz.

A: Παρακαλούμε δείτε το παρακάτω link για να αναβαθμίσετε το F-Stream στην έκδοση v2.0.188.
[http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream\(v2.0.188\).zip](http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream(v2.0.188).zip)
- 2. Q:** Κατέβασα τον Intel Management Engine οδηγό ver:10.0.0.1204 για τα μοντέλα Intel 9 series από το download zone της ASRock, αλλά ο οδηγός δεν μπόρεσε να εγκατασταθεί. Πετά ένα μήνυμα «Λείπει μια απαιτούμενη ενημέρωση: Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (KB2685811)» κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

A: Το πρόβλημα οφείλεται στην απαίτηση που έχει ο οδηγός Intel ME, οπότε αναφερθείτε στο πρόβλημα της εγκατάστασης του Windows Update KB2685811 πριν κάνετε την εγκατάσταση του Intel ME οδηγού.
Παρακαλούμε κατεβάστε το update KB2685811 από το website της Microsoft.
<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>
- 3. Q:** Οι συσκευές Bluetooth δεν αναγνωρίζονται κανονικά στο ASRock M8 σύστημα. Πως διορθώνω το πρόβλημα;

A: Παρακαλούμε ενημερώστε το ASRock A-Tuning V2.0.172.1 σε νεότερη έκδοση για να αφαιρέσετε το πρόβλημα.
ASRock A-Tuning V2.0.172.1 σύνδεσμος κατεβάσματος:
[http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning\(v2.0.172.1\).zip](http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning(v2.0.172.1).zip)
- 4. Q:** Εγκατέστησα όλους τους οδηγούς για τα μοντέλα BayTrail από την download zone της ASRock, αλλά ακόμα μια συσκευή δείχνει «!» στον device manager. Τι πρέπει να κάνω;

A: Το πρόβλημα οφείλεται στην απαίτηση της Intel Trusted Execution Engine. Εγκαταστήστε το Windows Update KB2685811 και μετά το Intel Trusted Execution Engine ξανά.
KB2685811 σύνδεσμος κατεβάσματος: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>